




REPARATURSATZ FÜR ROHRLEITUNG, AGR-VENTIL PTA510-2011 / REPARATURSATZ FÜR AGR-MODUL PTA510-3008 / AGR-MODUL PTA510-0261 TECHNISCHER HINWEIS

Mögliche Fehlerbeanstandung:

- Starker Abgasgeruch oder Pfeifgeräusche aus dem Motorraum
- Leistungsverlust des Fahrzeugs
- Motorkontrolllampe leuchtet

Mögliche Fehlerursache:

- Die Verschraubungen des AGR-Moduls haben sich durch Vibrationen gelöst und führen dazu, dass auf der Rohrleitung Rissbildungen entstehen oder das Rohr abreist. Die Ursache liegt nicht an der Rohrleitung, sondern an den durch Vibrationen verursachten gelösten Verschraubungen des AGR-Moduls.

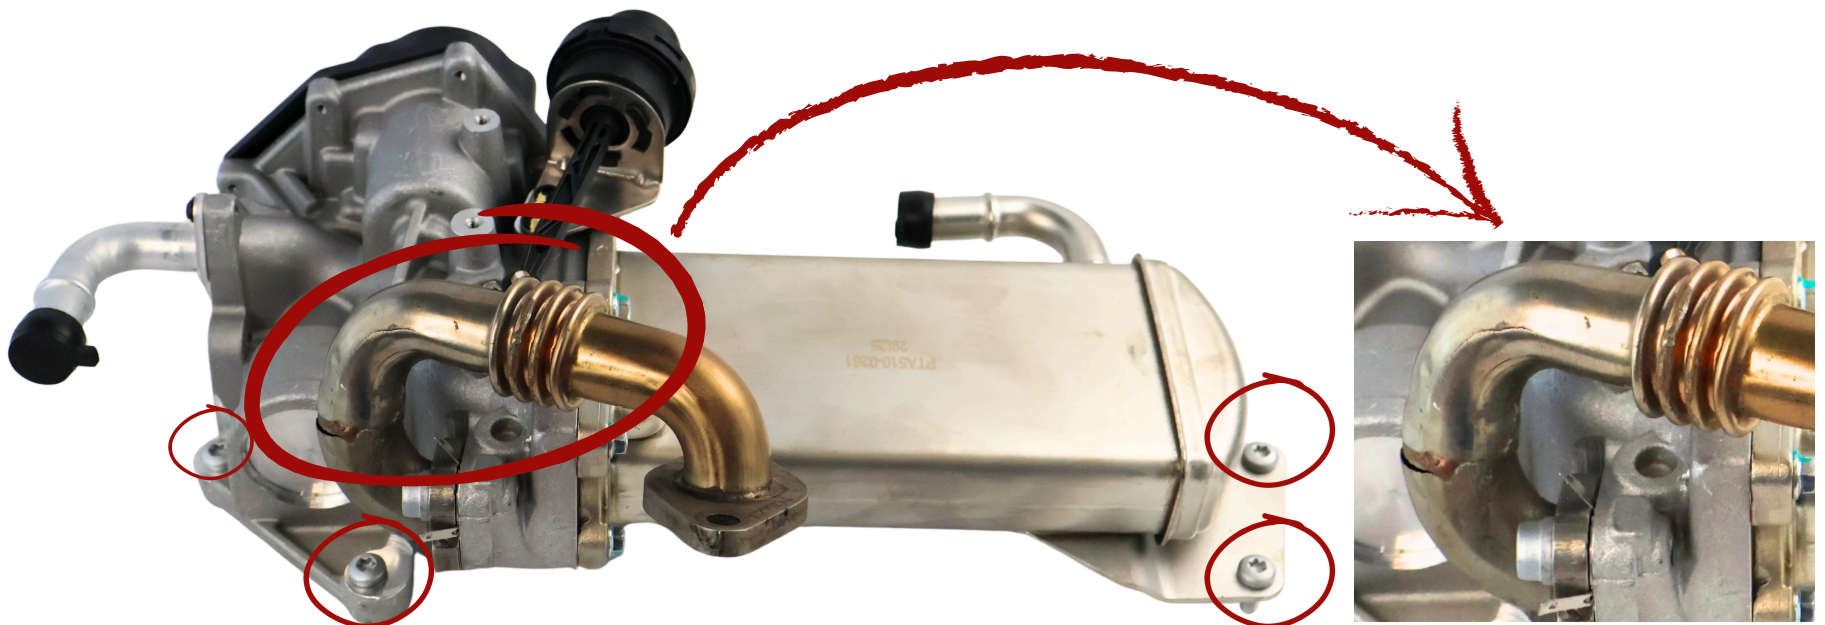

Maßnahme:

Nach Demontage der gebrochenen Rohrleitung gilt es zusätzlich die Befestigungsschrauben des AGR-Moduls zu überprüfen. Gelöste Schrauben gilt es zu ersetzen. Die neuen Schrauben sind zusätzlich mit Schraubensicherungsmittel zu montieren. Abschließend ist der neue Reparatursatz für Rohrleitung, AGR-Ventil zu montieren.

Bei allen Arbeiten müssen die Reparaturvorschriften des Fahrzeugherstellers unbedingt eingehalten werden.